


陥没箇所周辺の地盤

地質状況

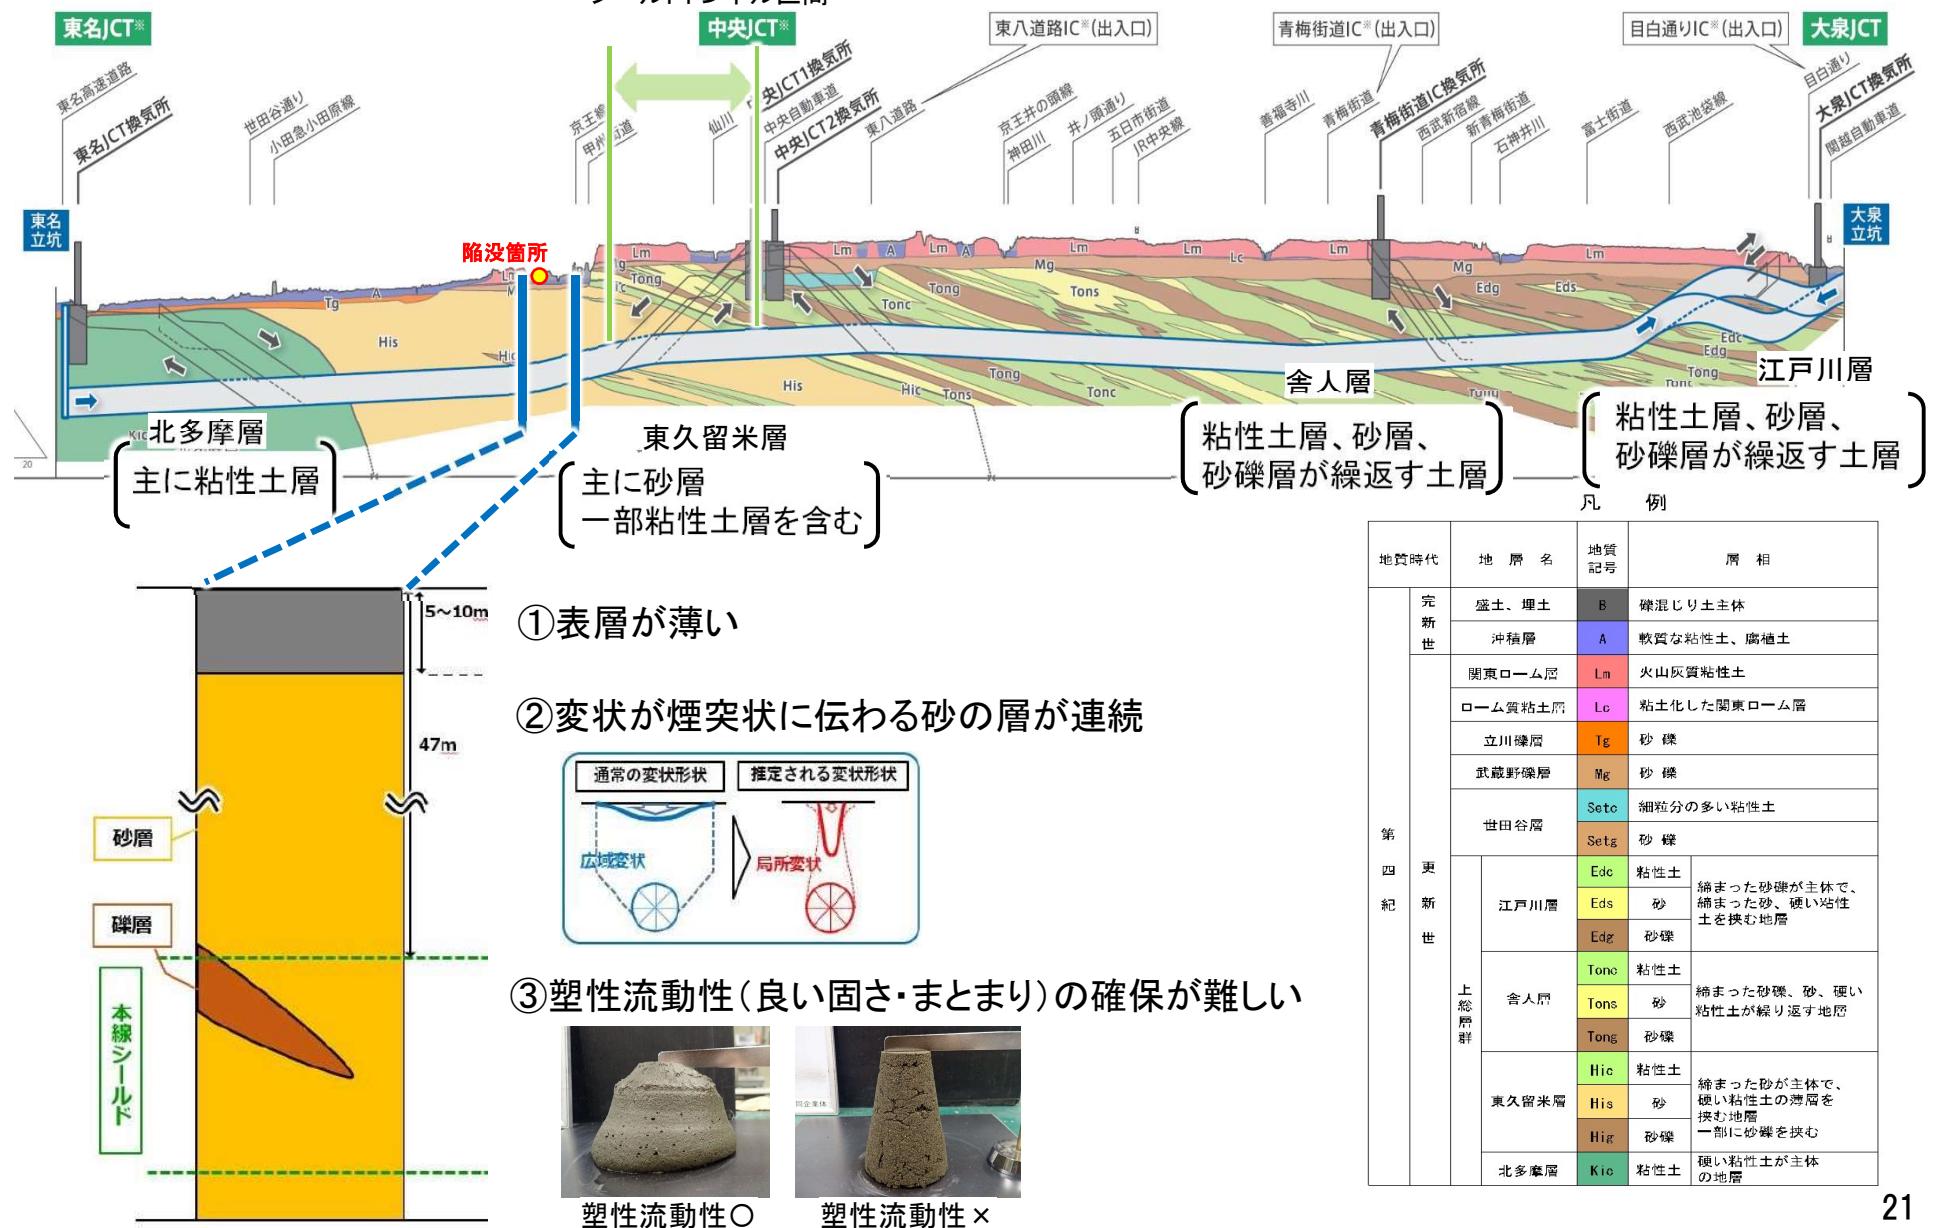

塑性流動性(良い固さ・まとまり)

塑性流動性あり

- ・良い固さ
- ・まとまり




塑性流動性なし

- ・固すぎる
(柔らかすぎてもだめ)
- ・まとまりがない




陥没・空洞の原因

〈事故発生箇所付近での夜間停止〉

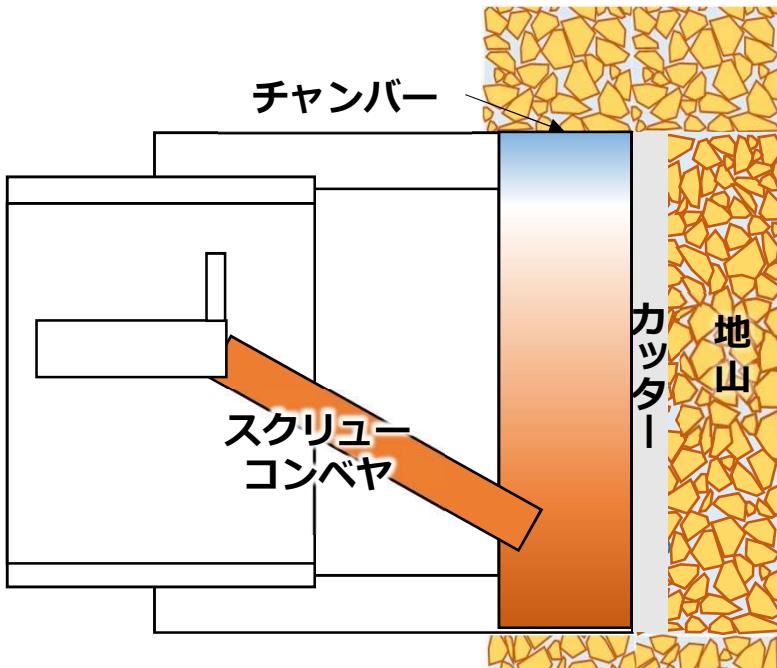

〈翌朝の工事〉

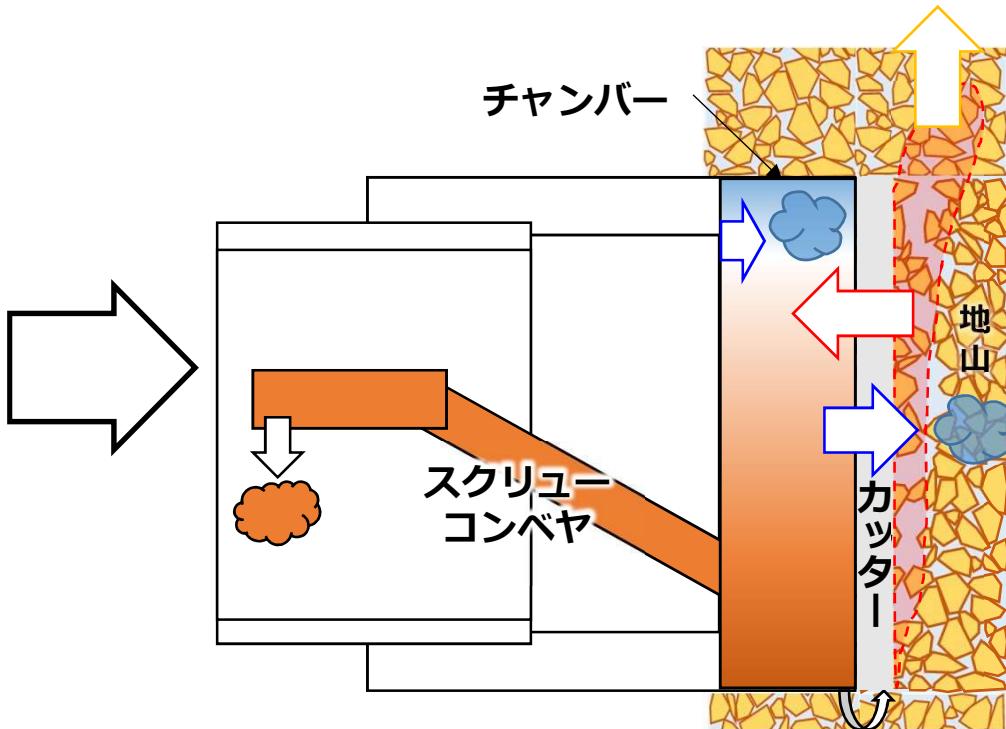

- 夜間の停止中に削った土と添加材が分離
- 下部に土砂がたまり、土が締め固まってしまった
- 翌朝、カッターが回らなくなってしまった

- 回らなくなったカッターを回すため、特別な作業を行った時に、地山の土が過剰に入り込んでしまい、その後の掘進において、土を取り込みすぎた
- シールドマシン上部にゆるみが発生
- 上方に煙突状に伝わり陥没・空洞が発生

事故を踏まえた対応

■陥没・空洞の原因

〈事故発生箇所付近での夜間停止〉

- 夜間の停止中に削った土と添加材が分離
- 下部に土砂がたまり、土が締め固まってしまった
- 翌朝、カッターが回らなくなってしまった

〈翌朝の工事〉

- 回らなくなったカッターを回すため、特別な作業を行った時に、地山の土が過剰に入り込んでしまい、その後の掘進において、土を取り込みすぎた
- シールドマシン上部にゆるみが発生
- 上方に伝わり陥没・空洞が発生

■対応

対応Ⅰ

- 掘進停止中も、土の締め固まりを生じさせません

対応Ⅱ

- 取り込んだ土の量を丁寧に把握します

対応Ⅲ ○お住まいの皆さまの安全・安心を高めます

- ・振動・騒音をできるだけ低減します
- ・地表面などのモニタリングを強化します
- ・積極的に情報提供を行います
- ・緊急時にも安心できる対応を整えます

対応Ⅰ：掘進停止中も、土の締め固まりを生じさせません

■ 添加材の事前配合試験について、試験断面の模擬土の考え方は、以下の通りです。


○以下の2つのタイプの模擬土にて添加材の事前配合試験を実施しました。

- タイプA：塑性流動性の確保が最も厳しいと想定する掘進断面の粒度組成を想定した模擬土
タイプB：タイプAの掘削断面に出現する土層のうち塑性流動性の確保に留意する必要のある土層が全断面に出現した場合を想定した模擬土

<試験断面のイメージ図>

[タイプA]

(実際の掘進断面で最も条件の厳しい断面)

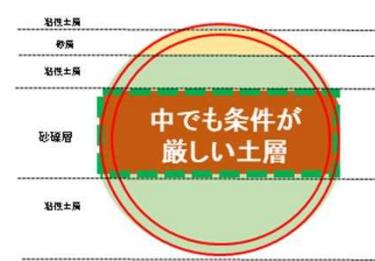

[タイプB]

(タイプAの中で条件が厳しい土層が全断面に現れた想定断面)



<試験断面での模擬土による添加材の事前配合試験のイメージ>

材令
添加材



○(塑性流動性あり)



×(塑性流動性なし)

7日後


(年末年始等の長期停止を想定)

粘性が無く
固まっている


まとまりが無く
バラバラになっている

<中央JCT Bランプシールドで選定した試験対象断面>

[タイプA]

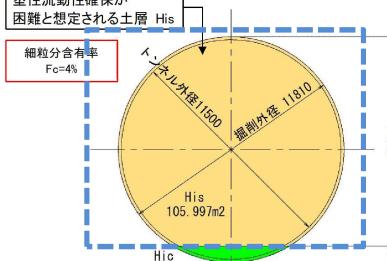

[タイプB]

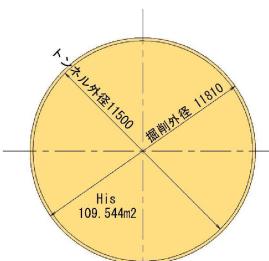

鉱物系
(ベントナイト)



○(塑性流動性あり)



○(塑性流動性あり)

※使用予定の添加材の効果(経時変化を考慮)を確認

条件が厳しい層


全断面に出現

対応Ⅰ：掘進停止中も、土の締め固まりを生じさせません

実施状況

- 中央JCT Bランプシールドトンネル工事は、今まで鉱物系の添加材を使用して土の締め固めを生じることなく、掘進を行っています。
- カッターワーク回転不能となる事象は発生していません。

<添加材使用計画・実績図>

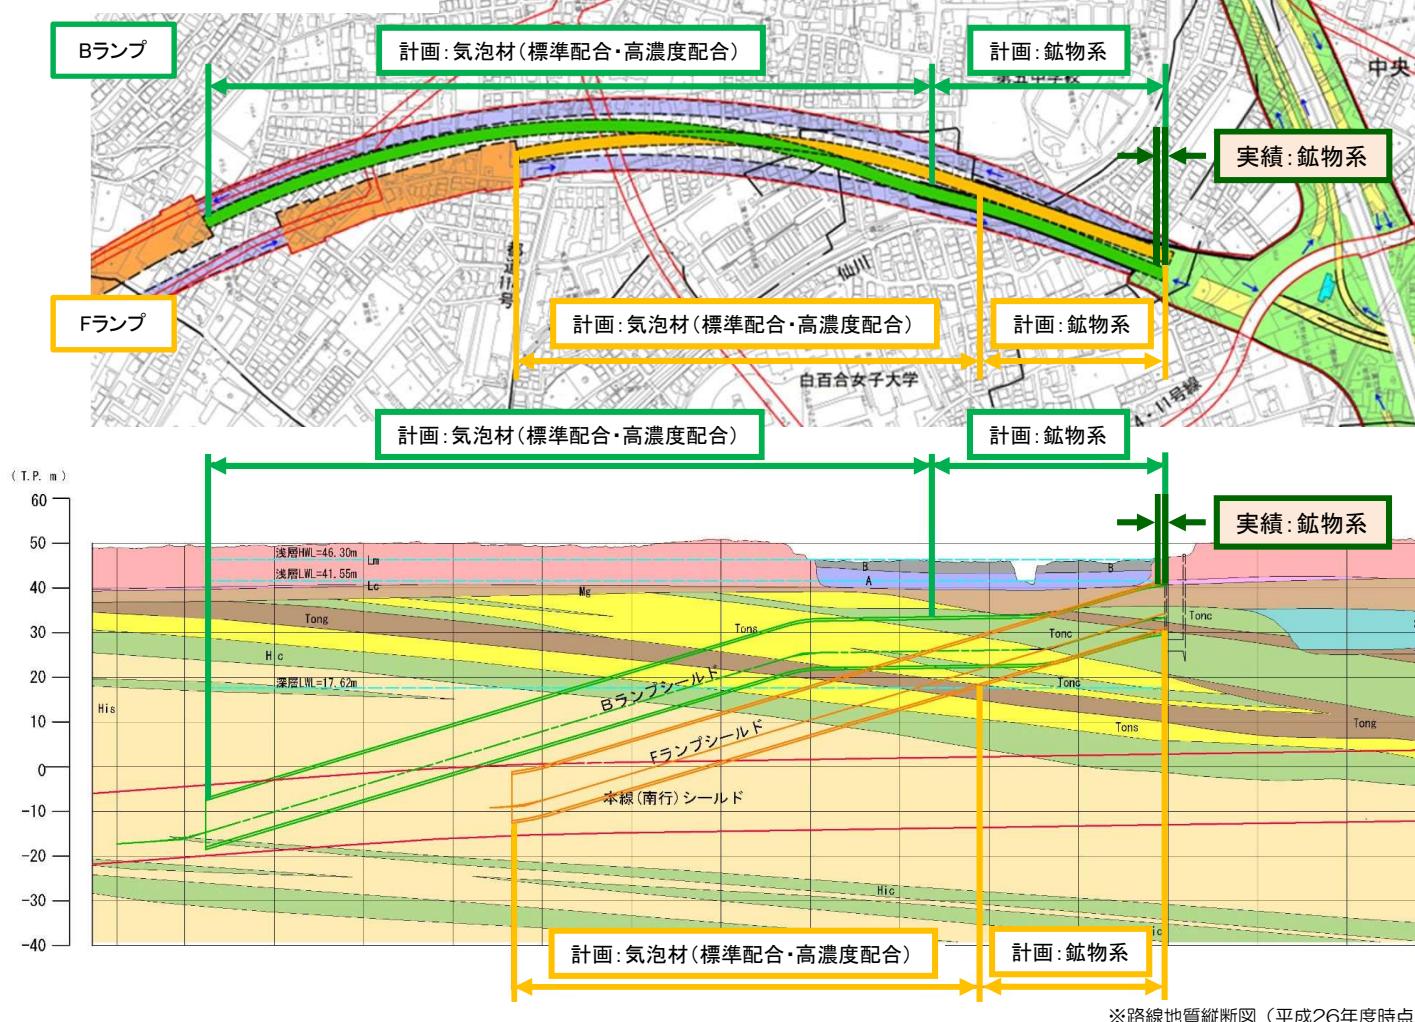

添加材注入ポンプ



鉱物系添加材用泥水タンク


地質時代	地層名	地質記号	層相
完新世	盛土、埋土	B	堆積しり土主体
	沖積層	A	軟質な粘性土、腐植土
	簡便ローム層	Ln	火山灰質粘性土
	ローム質粘土層	Lc	粘土化した簡便ローム層
	立川綠層	Tg	砂 種
	武蔵野綠層	Mg	砂 種
	世田谷層	Seto	細粒分の多い粘性土
		Setg	砂 種
		Euc	粘性土
		Eds	砂
第四紀	江戸川層	Edg	細まつた砂礫が主で、 細まつた砂、硬い粘性 土を挟む地層
	舍人門	Tone	粘性土
		Tons	砂
		Tong	砂礫
	東久留米層	Hic	粘性土
		His	砂
		Hig	砂礫
	北多摩層	Kio	硬い粘性土が主体 の地層

対応Ⅰ：掘進停止中も、土の締め固まりを生じさせません


中央JCT B・Fランプシールドトンネル工事の塑性流動性とチャンバー内圧力のモニタリングと対応

実施状況


- カッタートルク※1、チャンバー内圧力勾配※2等の状況をリアルタイムで監視する設備を搭載しています。

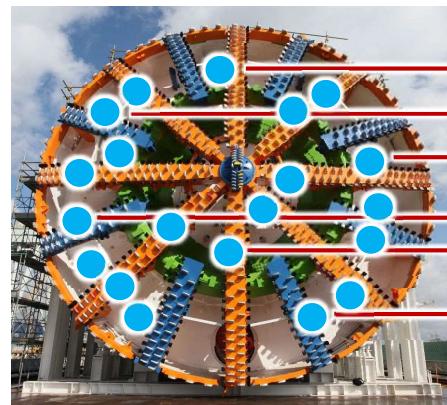


圧力計位置(参考例)

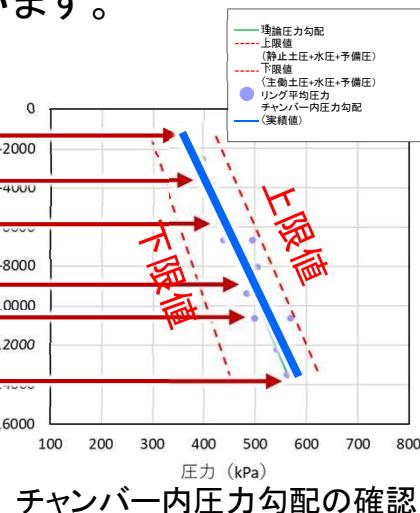


チャンバー内圧力勾配の確認

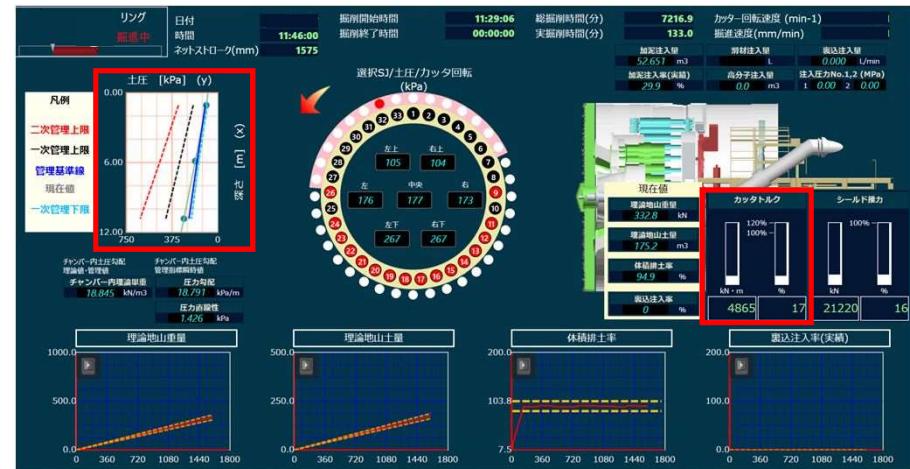

監視モニターによるリアルタイム監視の例

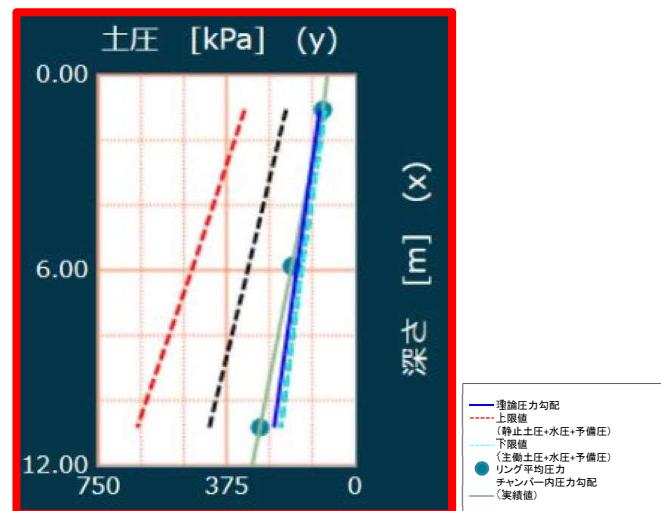

チャンバー内圧力勾配の
リアルタイム監視状況の例

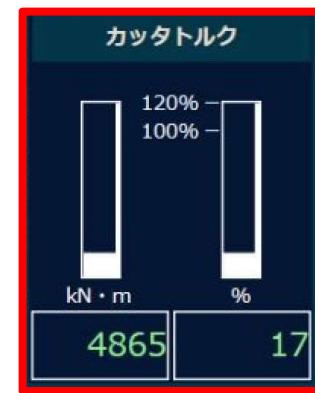

カッタートルクのリアルタイム監視状況の例

※1 カッタートルク : マシン先端の地山面を掘削するのに必要なカッターの回転力
※2 チャンバー内圧力勾配 : カッターヘッドと隔壁との間の土砂を充満させる空間内に生じた鉛直方向の圧力変化量

対応II：取り込んだ土の量を丁寧に把握します

ポイント


過剰な土の取り込みの兆候を早期に把握し、過剰な土の取り込みを生じさせない

原因と対応

- 従来の管理方法では、異常の兆候が確認できなかった

<従来の管理方法>

- 直近32mの平均取り込み量と比較して管理
- 土の取り込み量の管理値は±10%に設定

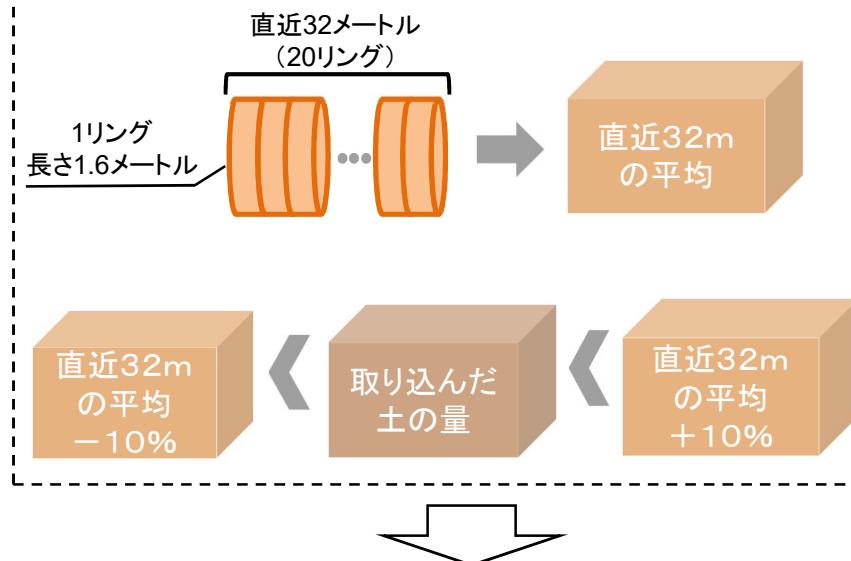

- 土の取り込み量の管理値を厳格化
- 土の取り込み量の管理項目を追加
- 工事体制の強化

管理値の厳格化

- 陥没発生箇所の実績から、管理値を±10%から±7.5%に厳格化



管理項目の追加

- 1リング毎に、取り込んだ土の重さから計算した体積と掘進部分の体積を比較



■体積の比較(排土率)

$$\text{取り込んだ体積 (重さ / 単位体積重量)} \div \text{掘進部分の体積 (マシン面積} \times \text{掘進距離}) \times 100(\%)$$

100%超過の場合…土の取り込みが多い傾向
100%未満の場合…土の取り込みが少ない傾向

- 添加材が地山へ浸透した場合も考慮

工事体制の強化

- 改善が見られない場合は掘進工事を一時停止
- 課題発生時の対応を事前に取り決め

対応II:取り込んだ土の量を丁寧に把握します


中央JCT B・Fランプシールドトンネル工事の工事体制強化

実施状況

- 関係者への日々の掘進状況の定時報告等の情報共有を確実に実施しています。
- 緊急時には同様にすみやかに情報共有がなされる体制を構築しています。

■掘進モニタリング体制

(中央JCT B・Fランプシールドトンネル工事の例)

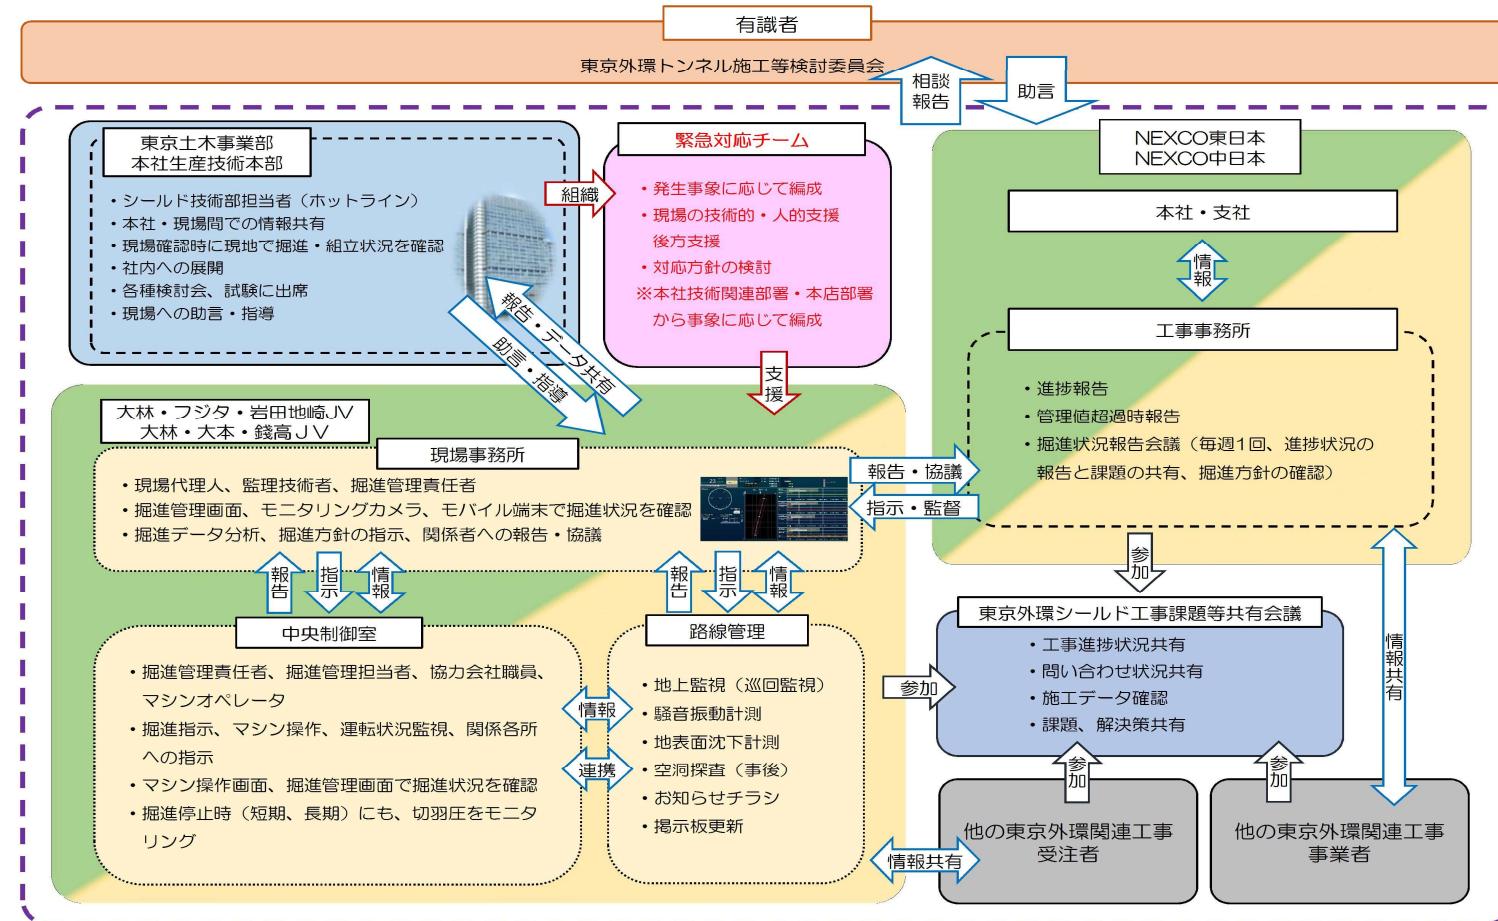

※カッター回転不能(閉塞)時の対応

安全のために必要な措置を実施した上で、掘進を一時停止し、緊急対策チームを編成した上で、原因究明と地表面に影響を与えない対策を十分に検討する。また、閉塞解除後の地盤状況を確認するために、必要なボーリング調査等を実施していきます。

対応III:地域の安全・安心を高めます

ポイント

・振動・騒音を低減


・モニタリングを強化

・情報提供を強化


・緊急時対応を整備

振動・騒音をできるだけ低減

(マシンと地盤の摩擦)

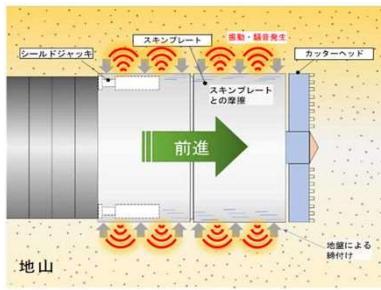

(前方の地盤掘削)

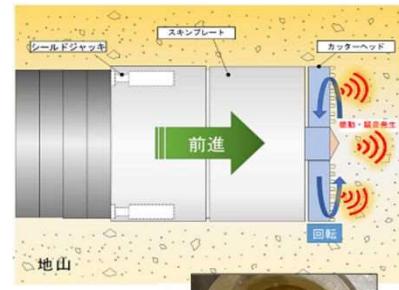

■マシンと地盤の間に滑剤を投入

地表面のモニタリングを強化

○振動・騒音を日々計測し表示

○掘進状況等を案内するガードマンを配置

○3D計測など地表面計測方法

・頻度を増加

○巡回員等により24時間監視

○掘進前後で路面下に空洞がないかを調査



(振動・騒音の表示)



3D点群データ調査



巡回員



路面下空洞探査車

情報の提供

○お知らせチラシの配布頻度を増加

(1ヵ月前、通過前後)


○ホームページと掲示板で

工事情報や計測結果を公開


○お知らせチラシ等とあわせて計測結果を配布

○相談窓口とフリーダイヤルを開設

(掲示板イメージ)

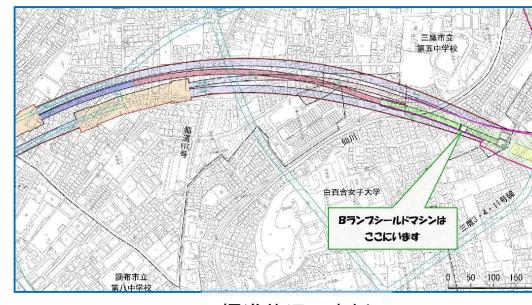

掘進状況公表例

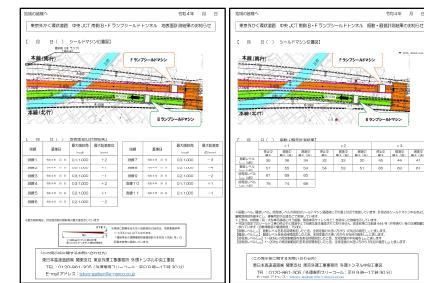

モニタリング情報公表例

緊急時の対応をあらかじめ準備

○掘進を一時停止する対応を予め整理

○「安全・安心確保の取組み」を見直し、

連絡体制や情報提供の流れを確認

○振動・騒音を特に気にされる方に

一時滞在場所を提供

○お知らせチラシにおいて、一時避難先となる

オープンスペースを周知



(「トンネル工事の安全・安心確保の取組み」パンフレット)

対応Ⅲ：地域の安全・安心を高めます

中央JCT B・Fランプシールドトンネル工事の対応状況(振動・騒音)


実施状況

- 振動・騒音計測および振動・騒音の緩和に向けた対応を適切に実施しています。


- スキンプレートと地山との間に滑剤をいつでも充填できる設備を搭載
- 掘進速度の調整



■計測頻度、速報値・確定値の公表

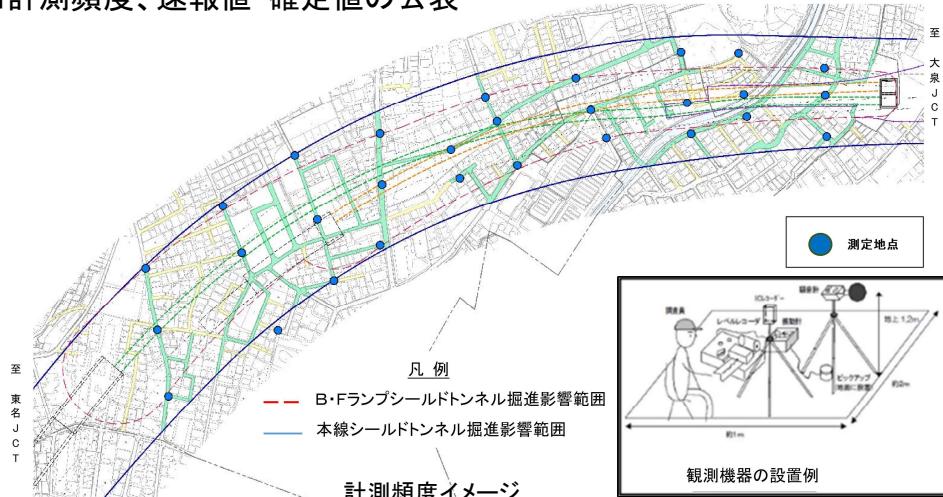

■シールドマシン直上付近でのモニタリング(簡易計測)

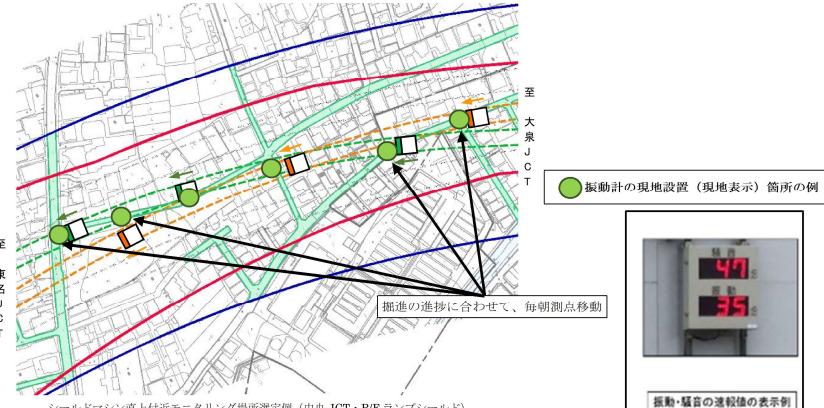

シールドマシン直上付近モニタリング場所選定イメージ

■計測箇所付近に状況をご案内するガードマンを配置




対応Ⅲ：地域の安全・安心を高めます

中央JCT Bランプシールドトンネル工事の対応状況(地表面変位)

実施状況

- 掘進前後の地表面変位は基準値以下であることを確認しています。
基準値：最大傾斜角は1000分の1rad以下※

【4月2日(火) シールドマシン位置図】

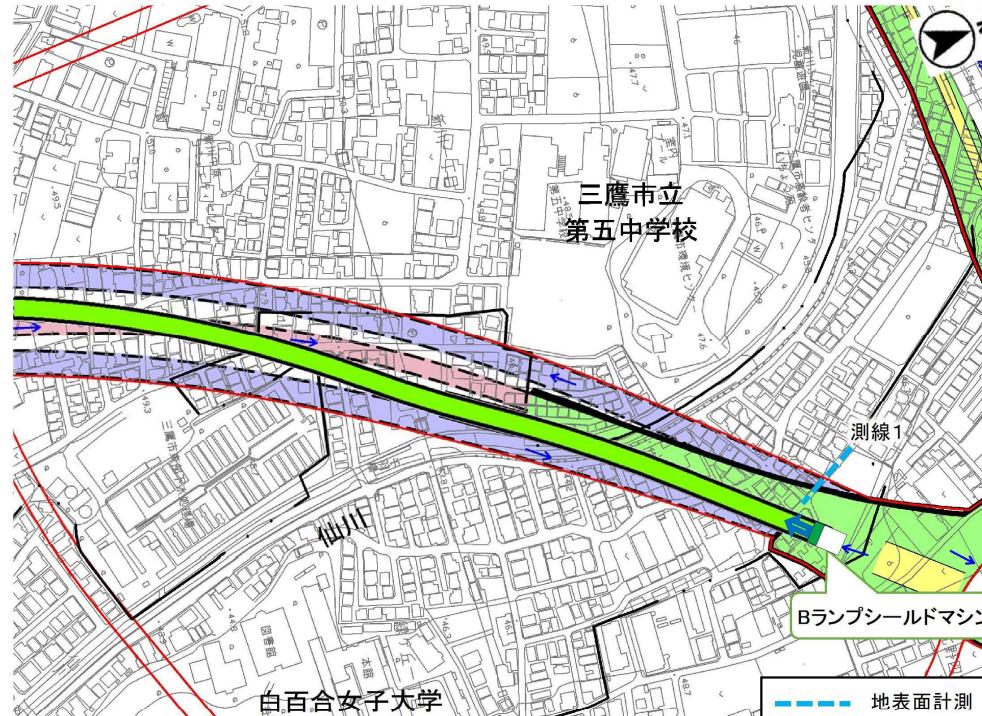

【4月2日(火) 地表面変位計測結果】

測線	基準日	最大傾斜角 (rad)	最大鉛直変位 (mm)
測線1	令和5年10月24日	0.2/1,000	-1

※最大傾斜角は、計測地点間の傾斜角の最大値を示しています




対応Ⅲ：地域の安全・安心を高めます

中央JCT B・Fランプシールドトンネル工事での対応状況(地表面変位等)



実施状況

- 地表面計測やMMS(3D点群調査)、巡回監視などを適切に実施しています。

■シールド掘進に伴う地表面計測

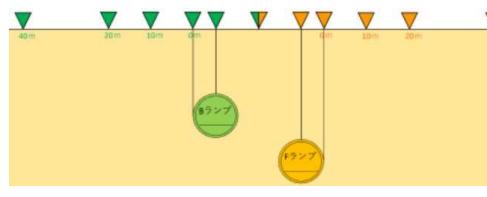

地表面変状は掘進前後の最大地表面傾斜角（1,000分の1rad以下）により管理する。

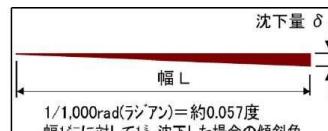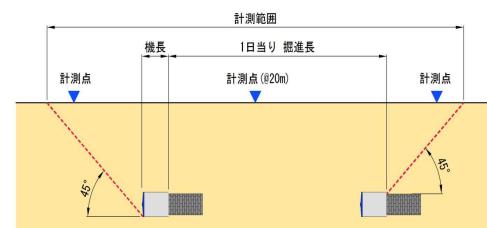

- 地表面傾斜角1,000分の1rad以下とは家屋に影響を与えない地盤変位の目安である。
- 「建築学会小規模建築物基礎設計の手引き1998年」の記載を参考に設定。

■MMS(3D点群調査)



■巡回監視



■GNSS・合成開口レーダー



対応Ⅲ：地域の安全・安心を高めます

中央JCT B・Fランプシールドトンネル工事での対応状況（自治体と連携した路面下空洞調査）

実施状況

- 掘進作業実施前に、今後掘進する区間の安全を確認するため、公道を対象に路面下空洞調査を実施しています。



対応III: 地域の安全・安心を高めます

中央JCT B・Fランプシールドトンネル工事での対応状況(情報の提供)

実施状況

- ホームページや現場付近に設置する掲示板にてシールド工事の掘進状況やモニタリング情報をお知らせしています。

■ホームページでの公表 URL: <http://tokyo-gaikan-project.com/>




■定点写真



※日々更新

■お知らせチラシ

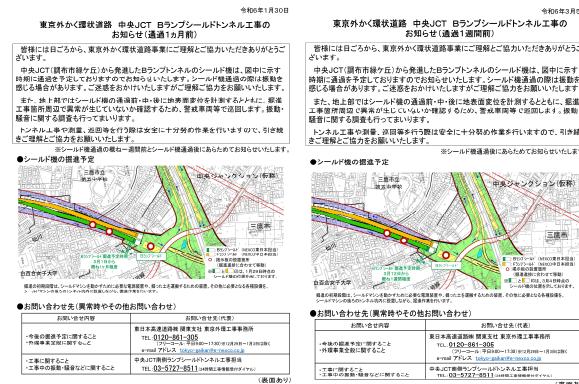

通過1ヶ月前

通過1週間前

※通過後1ヶ月についてもお知らせチラシを配布します。
※お知らせチラシに合わせてモニタリング情報を配布します。

■掲示板設置箇所(現状)



○:掲示板位置

■掲示板での公表




掲示板での情報提供



モニタリング情報公表例

今後の掘進について



- 第26回(令和4年12月1日)東京外環トンネル施工等検討委員会において、中央JCT B・Fランプシールドトンネル工事の「再発防止対策及び地域の安全・安心を高める取り組み」について、妥当性を確認しております。
- これを踏まえ、中央JCT Bランプシールドトンネル工事については、令和6年1月30日から事業用地内の掘進作業を開始しました。今後も掘進作業にあたっては、再発防止対策を踏まえ、施工状況や周辺環境をモニタリングしながら細心の注意を払いつつ、慎重に進めてまいります。
- 中央JCT Fランプシールドトンネル工事は、令和6年夏以降に準備が整い次第、事業用地内の掘進作業を慎重に行ってまいります。
- 事業用地外の掘進作業を行う際には、あらためて周辺地域の皆様に対し、ご説明の場を設けさせていただきます。

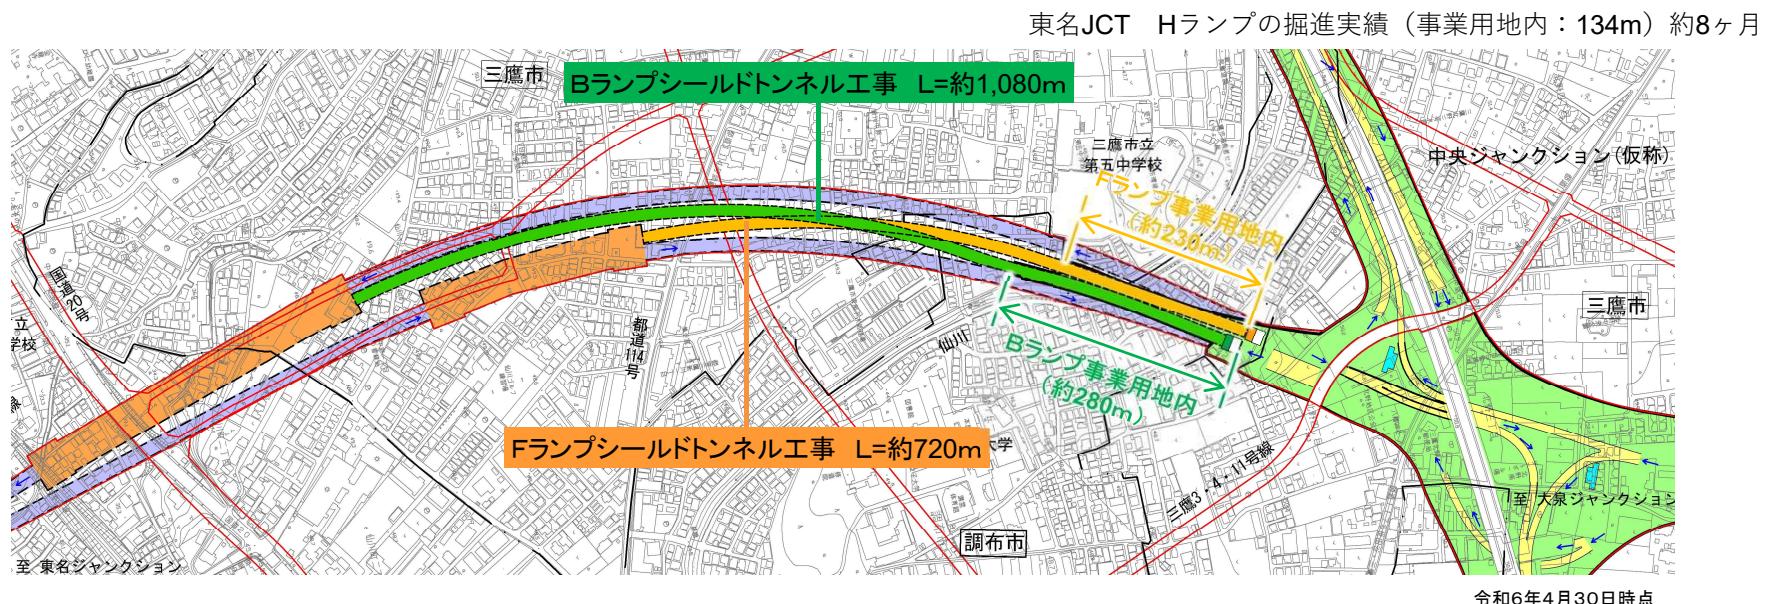

仙川通過時の掘進管理

■河川部への掘進添加材等漏出の可能性について

- 仙川護岸と河床の境目において、土水圧の変化が生じますが、護岸に変状を与えない切羽圧力で掘進する必要があるため、河床に対しては圧力が高い状態になると想定され、間隙水圧が上昇し、地盤中に含まれる泥分が押し出され、河川内に漏出する可能性があります。また、シールド掘進部と河床部の間の地層に空隙が多い場合、掘進のために注入した鉱物系添加材が武蔵野礫層に逸脱し、その一部が河川内に漏出する可能性があります。
- これらの漏出を抑制するため、護岸沈下と泥分・鉱物系添加材漏出を生じさせない最適な圧力管理を仙川横断前の事業用地内で確認することや、掘進添加材を調整するなど施工時の対策を行います。
- 仮に漏出した場合でも、地盤中に含まれる泥分は自然地盤に存在するものであり、鉱物系添加材についても、自然由来の鉱物であることから、環境への影響は発生しないと考えていますが、安心確保のため、掘進前・中・後においてランプ交差部とその上流・下流の3か所において水質調査を実施します。
- また、河川通過後の気泡材を添加材として使用する区間において、ごく一部の空気が、河川内に漏出する可能性があります。
- 仮に漏出した場合でも、地中から漏出した空気は、大気に対して微量であり希釈されるため、周辺環境に影響を与えるものではないと考えております。

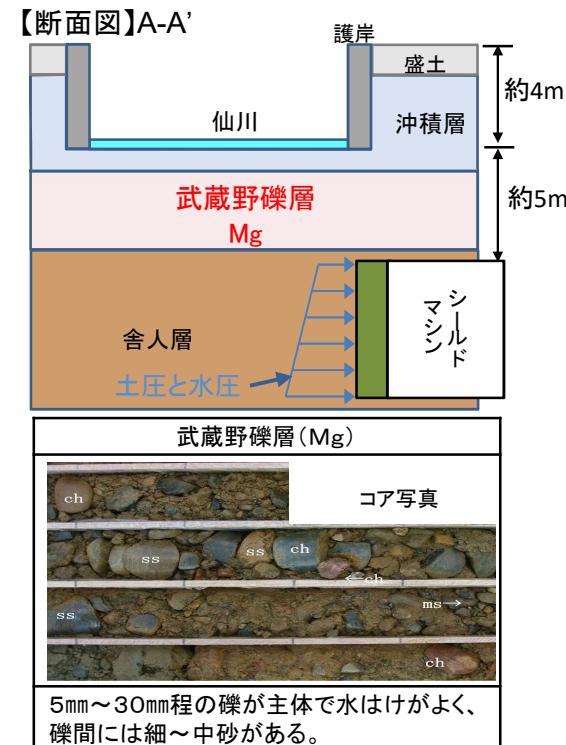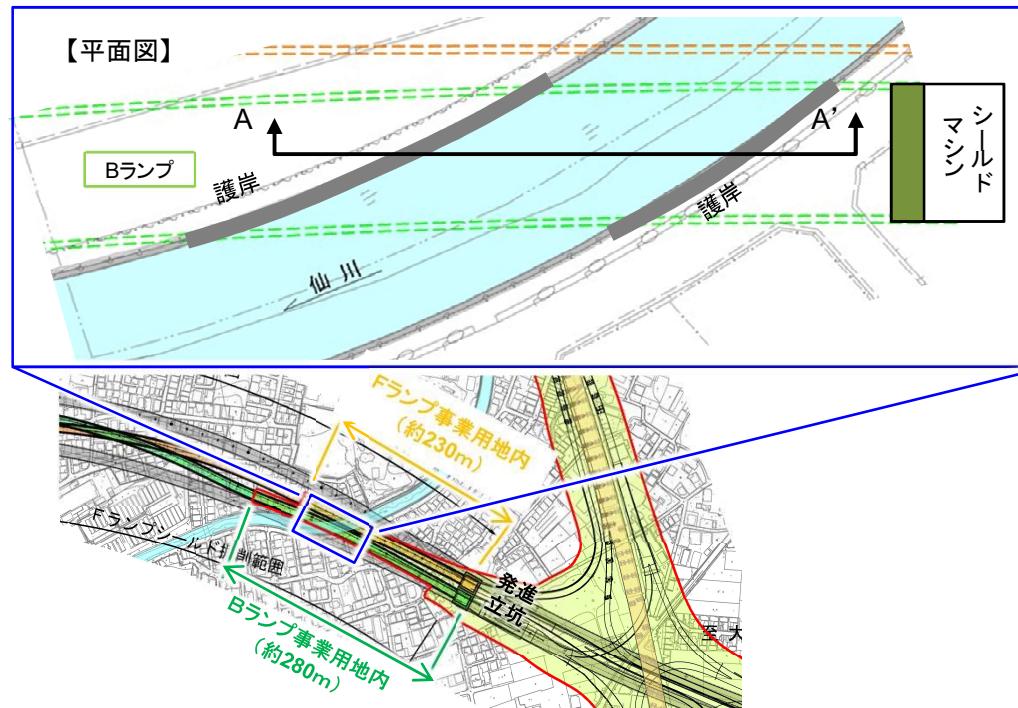

トンネル工事の安全・安心確保の取組みの一部改訂

令和5年12月に「トンネル工事の安全・安心確保の取組み」の一部改訂を行いました

- 野川サイクリング道路の舗装損傷の対応を踏まえ、緊急時以外においても、舗装面の異常等が確認された際の関係機関との連絡体制の構築について安全・安心確保の取組みに追加しました。
今後は、連絡体制に基づく関係者への連絡を徹底してまいります。

【野川サイクリング道路の舗装損傷の対応】

令和5年8月から10月にかけて、調布市入間町の野川サイクリング道路(管理者:狛江市)において、外環事業にて実施している掘進完了区間の巡回監視を行った際に、舗装の損傷を確認し、応急復旧を行いましたが、当該サイクリング道路の管理者への連絡を怠っていました。なお、舗装の損傷については、狛江市が主体で調査を実施しており、護岸の緑化ブロック背面の吸出防止材の劣化等複合的な要因による推定されました。NEXCOは、その調査結果及びシールドトンネルの掘進データや掘進後の地表面計測結果等により、シールドトンネル掘進による影響である可能性は極めて低いと、有識者に確認しております。




関係機関との連絡体制等の構築

- ⇒ 緊急時以外の舗装面の異常等が確認された際の連絡体制を構築しました。
- ⇒ 事象が確認された場合には、速やかに関係者で情報を共有、協議した上で対応を検討することを徹底します。

«対象事象(例)»

- ・地表面の異常
- ・工事関係機材の異常
- ・作業員の工事中事故
- ・第三者被害・交通事故
- ・災害、犯罪

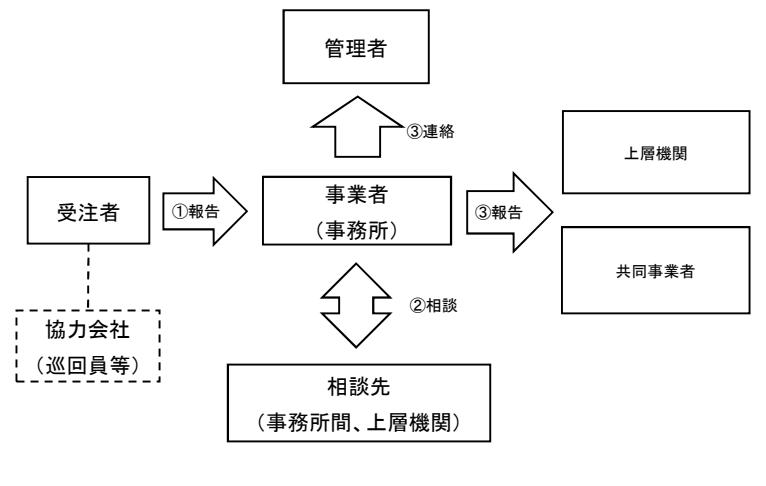

今後の工事状況などのお知らせについて

工事の進捗状況にあわせたお知らせ

- トンネル地上部周辺にお住まいの皆さんには、掘進作業の準備が整った時点、シールドマシン到達前、シールドマシンの通過前後など工事の進捗にあわせお知らせチラシを配布します。

緊急時やその他必要により各種調査を実施する場合など

- 地上部での振動・騒音、地表面計測の作業予定、状況やシールドマシンの位置、緊急時やその他必要により実施する各種調査内容や時期など、箇所周辺の皆さんにお知らせをいたします。

家屋調査について

○施工前には事前調査を実施しています。すでに調査にご協力頂いた方の中で、ご自宅の建替えやリフォームをされて再調査をご希望の方や、新たに調査をご希望される方は、ご連絡をお願いします。

工事による建物等に損傷等が生じた場合の対応の流れ

事前調査(工事開始前)

- 専門機関による調査、写真及びスケッチによる調査記録

工事着手

- 工事期間中に損害等が発生した場合

損害等の申出

建物等の損傷等が生じた場合は、ご連絡ください。

原因、建物等の調査

建物等の損傷等の状況および、発生原因の調査をします。

補修等対応

日常生活に支障をきたす場合、応急補修等の対応をします。

工事完了

- 工事完了前でも、お申込みいただけます。

損害等の申出

建物等の損傷等が生じた場合は、ご連絡ください。

原因、建物等の調査

建物等の損傷等の状況および、発生原因の調査をします。

補償等対応

調査結果に基づき、補償などを対応します。

相談窓口について

■相談窓口とフリーダイヤルの開設状況

○中央JCT南側ランプシールドトンネル工事に関して、地域住民の方からご相談やご意見をお受けするために、相談窓口を開設するとともに、お問合せ用のフリーダイヤルを開設しています。

【場所】東京都調布市緑ヶ丘1丁目38番内

【運営について】

- ・開設日：月曜日から金曜日（祝日は休み）
 - ・開設時間：9:00～16:00
 - ・混雑した場合はお待ちいただくことがございます。予めご了承ください。
- 《お問合せ先》 TEL:0120-737-220（フリーダイヤル：平日9:00～16:00）



地下水位の観測結果について


これまでの取り組みの概要

- 外環事業では、沿線環境への影響を考慮し、常時地下水位観測を行い周辺環境への影響を監視しています。
- 地下水位観測は、平成22年度より連続観測を実施しています。




地下水位の観測状況

地下水位観測地点位置図

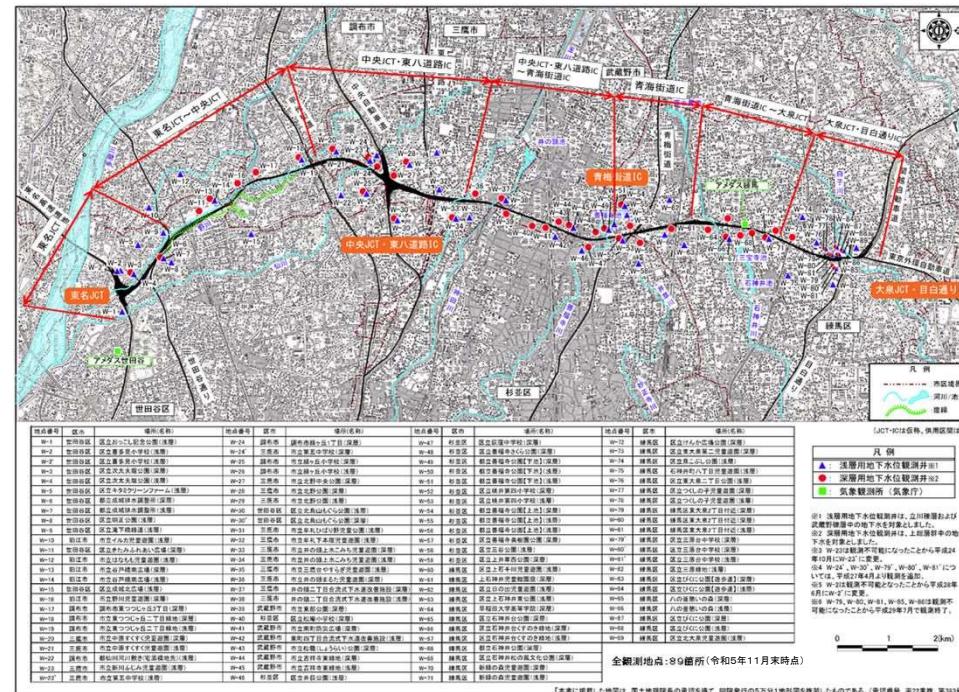

地下水位の観測結果

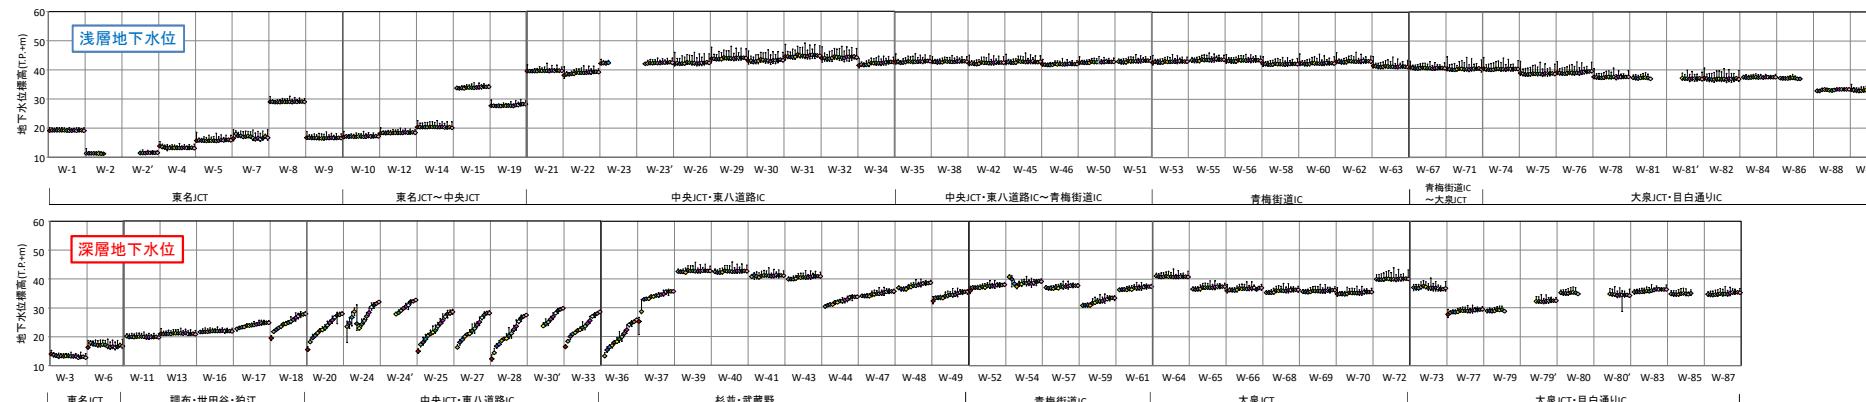

・令和5年度地下水位の観測結果は、令和5年4月より令和5年11月末までの値を表記しています。

浅層地下水:地表面から約5~25mの立川礫層及び武藏野礫層中に存在する地下水を浅層地下水と定義しました。

深層地下水:立川礫層及び武藏野礫層より深い位置の上総層群中の砂層及び砂礫層中に存在する地下水を深層地下水と定義しました。

凡例
最高値
平均値
最低値
H16年度平均値
H22年度平均値
H23年度平均値
H24年度平均値
H26年度平均値
H27年度平均値
H28年度平均値
H29年度平均値
H30年度平均値
H31年度平均値
H32年度平均値
R3年度平均値
R4年度平均値
R5年度平均値

東京外環周辺の地質・地下水について


これまでの取り組みの概要

- 東京外環(関越～東名)の地下構造物により、地下水が遮断され、地下水位の低下による地盤沈下、湧き水や井戸水が涸れてしまうのではないか心配があるかと思います。
- そのため、外環事業では浅層地下水及び深層地下水の水位を観測し、観測結果を公表するなど、皆さまがお住まいの周辺環境の保全に努めながら工事を進めて参ります。

東京外環(関越～東名)周辺の地質・地下水の概要

- 東京外環(関越～東名)周辺の地質は、国分寺崖線を境にして北側は台地、南側は低地となっています。
- 浅層地下水の帯水層は、国分寺崖線の南側は立川礫層(深度3m～6m)、北側は武藏野礫層(深度10m～20m)であり、地下水水面は概ね帯水層上端付近に存在しています。

地質の状況

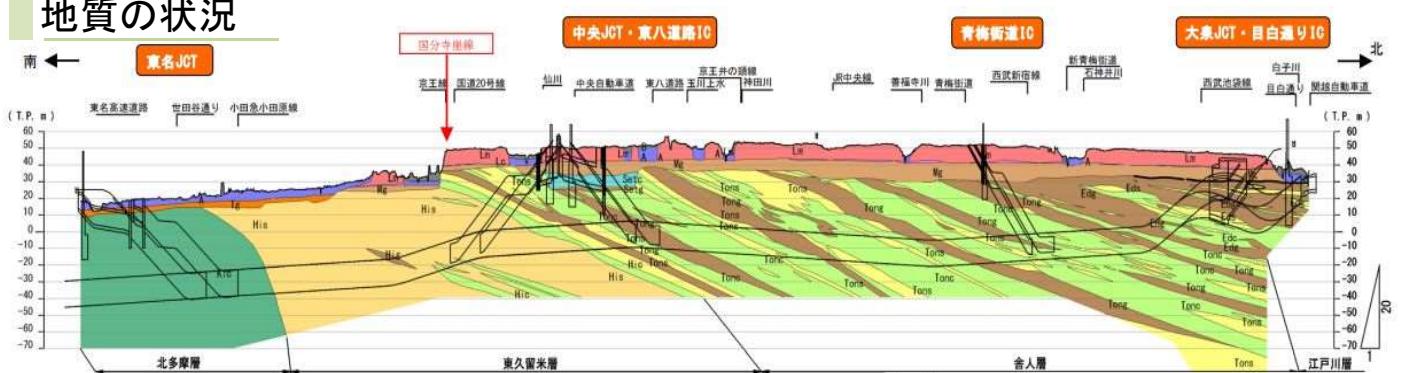

地下水の状況



図 路線の縦断図（地質、地下水）

注1：帯水層とは、透水性の良い砂、砂礫層で地下水を貯えている地層である。
注2：深層地下水位とは、上緑層群の帯水層で観測した圧力水頭の高さ(井戸を設置した時の地下水の高さ)を示している。
注3：縦断図は縮尺比を1:20で表している。

本線シールドによる深層地下水への影響について


これまでの取り組みの概要

- ・東京外環(関越～東名)の本線シールドによって地下水が引き込まれ、地上部の河川や池沼が涸れてしまうのではないか心配があるかと思います。
- ・そのため、外環事業では、トンネル構造の密閉性が高く、地下水に与える影響が小さいシールド工法を採用しています。
- ・三次元浸透流解析と呼ばれる数値シミュレーションにより地下水位及び水圧の変動量を予測した結果、深層地下水の水圧低下量は、年間の水圧変動量以下とわずかであり、影響の範囲内に深層地下水を利用している井戸が存在しないことから、深層地下水は保全されるものと考えています。

三次元浸透流解析による予測

三次元浸透流解析モデルは、既存資料及び現地調査結果を基に、地層、地下水、構造物を三次元モデル化し、降水量や井戸の揚水量等の条件を設定しました。

三次元浸透流解析は、現況再現解析により三次元浸透流解析モデルの検証を実施した後、事業の実施による地下水影響解析及び環境保全措置の検討を実施しました。

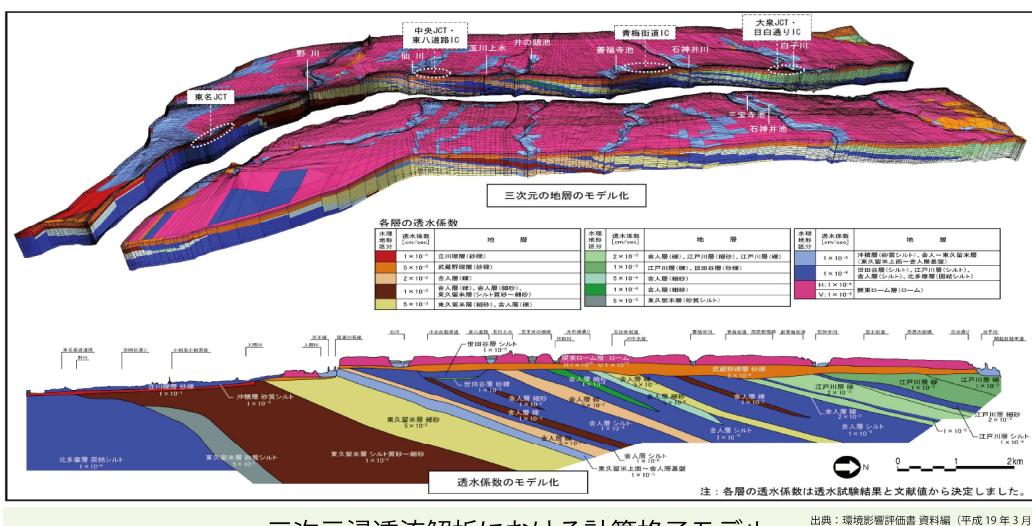

三次元浸透流解析における計算格子モデル

深層地下水への影響



大気質・騒音・振動の調査結果について【中央JCT】

これまでの取り組みの概要

- 外環事業では「環境影響評価書」及び「対応の方針」に基づき工事中の大気質(NO2、SPM、粉じん等)、騒音、振動のモニタリング調査を行っています。

調査内容

■大気質の調査

- 建設機械の稼働や工事用車両の運行に伴う二酸化窒素(NO2)及び浮遊粒子状物質(SPM)を季節毎(年4回)、1週間、現地測定
- また、粉じん等を季節毎(年4回)、1箇月間、現地測定

■騒音、振動の調査

- 建設機械の稼働や工事用車両の運行に伴う騒音、振動を月1回、1日間、現地測定

モニタリング状況




大気質(NO2、SPM)測定状況



大気質(粉じん等)測定状況



騒音、振動測定状況

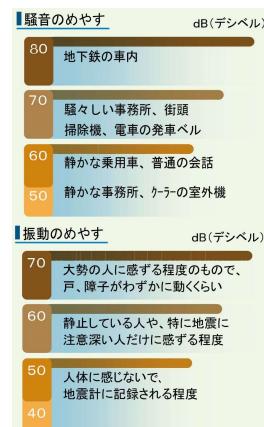

調査結果(R5.12～R6.2)

■中央JCT周辺



※調査結果の詳細については、東京外環のホームページ(環境保全対策)に掲載しているとともに、各現場へ掲示しています。

○建設機械の稼働に係る調査結果

調査項目	調査結果	条例、環境基準による 基準値又は参考値
騒音レベル	67～70dB	条例による警報基準 80dB以下
振動レベル	42～51dB	条例による警報基準 70dB以下
二酸化窒素	0.005～0.025ppm	環境基準により0.04 ～0.06ppm又はそれ以下
浮遊粒子状物質	0.011～0.035mg/m ³	環境基準により0.20mg/m ³ 以下
粉じん等	3.5t/km ² /月	指標となる参考値により 20t/km ² /月

○工事用車両の運行に係る調査結果

調査項目	調査結果	環境基準による 基準値又は参考値
騒音レベル	55～65dB	環境基準により70dB以下
振動レベル	40～52dB	要請限度により85dB以下
二酸化窒素	0.007～0.047ppm	環境基準により0.04 ～0.06ppm又はそれ以下
浮遊粒子状物質	0.014～0.041mg/m ³	環境基準により0.20mg/m ³ 以下
粉じん等	3.8～7.2t/km ² /月	指標となる参考値により 20t/km ² /月

※ 調査結果は調査地点1～16における騒音・振動レベルの各調査日最大値の幅値、調査地点A～Jにおける浮遊粒子状物質の各調査日最大値の幅値を表す。二酸化窒素は1日の平均値の幅値、粉じん等は調査地点の幅値を表す。

安全対策の取り組み事例 トンネルの防災安全設備

これまでの取り組みの概要

災害や事故発生時におけるトンネルからの避難方法や、事故防止の対策が十分取られているかご心配かと思います。災害時における安全確保や事故発生時の対策等については、有識者の意見も伺いながら、検討を進めています。

首都高速 中央環状線 4号新宿線～5号池袋線(山手トンネル)の事例

通常時の安全設備



火災発生時の防災設備



火災発生時、ドライバーの方に利用していただく設備



利用者等の避難について

これまでの取り組みの概要

災害や事故発生時におけるトンネルからの避難方法や、事故発生時の対策等については、有識者の意見も伺いながら、検討を進めています。

避難方式について


- 火災時等における避難安全性の確保を目的とし、避難施設を設置します。
- 設置する避難施設は、本線・ランプの状況に応じ、次の避難方式を検討します。

<避難方式概要図>



<横連絡坑方式の避難イメージ>

発災トンネルから非発災トンネル(安全空間)へ、横連絡坑を利用して避難

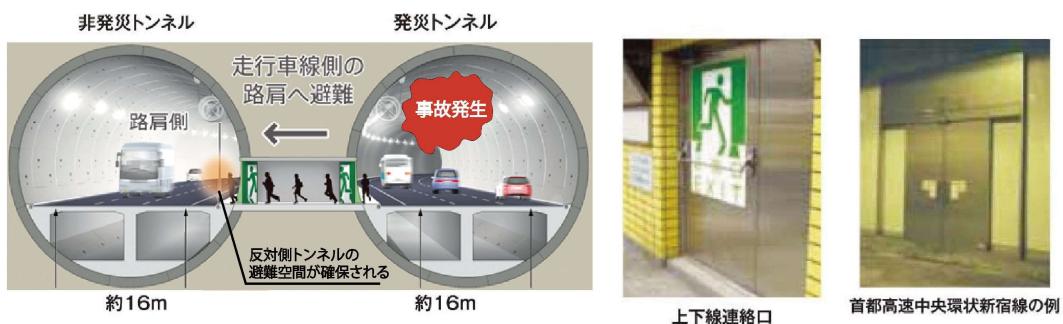

<床版下方式の避難イメージ>

発災トンネルの床版下(安全空間)へ、すべり台を利用して避難



お問合せ先・HP等

お問合せ内容	お問合せ先
今回の説明内容に関すること 家屋調査に関すること 外環事業全般に関すること	 <p>国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所 TEL : 0120-34-1491(フリーダイヤル) 受付時間: 平日 9:15~18:00</p>  <p>東日本高速道路株式会社 関東支社 東京外環工事事務所 TEL : 0120-861-305(フリーコール) 受付時間: 平日 9:00~17:30</p>  <p>中日本高速道路株式会社 東京支社 東京工事事務所 TEL : 0120-016-285(フリーコール) 受付時間: 平日 9:00~17:30</p>
今回の説明内容に関するご質問の受付	e-mail : tokyo-gaikan@e-nexco.co.jp
24時間工事情報受付ダイヤル (工事に関するお問合せ)	<p>練馬区、杉並区(久我山4丁目を除く)、武蔵野市(吉祥寺南町3丁目を除く)の外環沿線地域の方 TEL 03-6904-5886</p> <p>世田谷区、狛江市、調布市、三鷹市、杉並区(久我山4丁目)、武蔵野市(吉祥寺南町3丁目)の外環沿線地域の方 TEL 03-5727-8511</p>

HP掲載内容	HP掲載先
外環事業全体の状況 最新情報	<p>○外環プロジェクト https://tokyo-gaikan-project.com/</p> 
シールドトンネル工事の 詳細な施工データ	<p>○国土交通省 東京外かく環状国道事務所 https://www.ktr.mlit.go.jp/gaikan/</p> 
	<p>○東京外環 トンネル施工等検討委員会 委員会資料 https://www.ktr.mlit.go.jp/gaikan/pi_kouhou/tu2_kiroku.html</p> 

用語集

<シールドマシン関係>

名称	説明
切羽(きりは)	シールドマシンの先端の地山を掘削している面のこと。
スキンプレート	シールドマシンの外側(外周部)の鋼板(各装備を保護するもの)。
カッターヘッド	シールドマシン前面の回転して地山を掘削する部分。地山を掘削する刃(ビット)等が備わっている。
チャンバー	カッターヘッドと隔壁との間に土砂を充満させる空間。常に掘削した土砂で充満されており、充満した土に圧力を加えることで、切羽の安定を図る。
隔壁(かくへき)	チャンバーとシールドマシン機内を隔てる壁。
シールドジャッキ	シールドマシンを前進させるための押す力を加えるもの。
スクリューコンベヤ	チャンバー内の土砂を排出する機械。シールドマシンが前進した分の土量と排出する土量を調整させるため、回転数等の調整を行う。
塑性流動性 (そせいりゅうどうせい)	土砂の性状を表現する言葉で、力を加えると容易に変形し、適度な流動性を有した性状のこと。(切羽の安定に必要な土圧を保持し、シールドの掘進量にあわせた土量の排出を行うために、チャンバー内に充満した掘削土砂が適度な流動性を有することが必要。)
閉塞(へいそく)	チャンバー内で土砂の堆積によりカッターが回転不能になること。
土圧の不均衡(ふきんこう)	チャンバー内圧力と切羽土圧のつり合いが取れなくなること。
止水性(しすいせい)	水が通りにくい性質のこと。(チャンバー内に充満した土砂は、地下水の流入が生じないよう止水性を高めることが必要。)
泥土圧(でいどあつ)シールド	掘削土を泥土化して所定の圧力を与えることにより切羽を安定させるシールド工法。
セグメント	シールドトンネルの壁面を構築するコンクリート又は鋼製のブロック。
リング	セグメントを円形に組立てたシールドトンネルの一単位のこと。
掘進(くっしん)	カッターヘッドを回転させて掘削し前進すること。
チャンバー内圧力勾配 (ないあつりょくこうばい)	チャンバー内に生じた鉛直方向の圧力変化量のこと。
カッタートルク	切羽を掘削するのに必要なカッターの回転力。
静止土圧(せいしどあつ)	切羽面とマシン圧力が釣り合っている圧力のこと。
主働土圧(しゅどうどあつ)	切羽面がマシンを押している圧力のこと。
予備圧(よびあつ)	掘進時に圧力損失を補完するための圧力。
装備(そうび)トルク	マシンが備えているカッターを回転させる力。
圧力分布(あつりょくぶんぶ)	切羽面の圧力の分布のこと。
加速度(かそくど)	単位時間当たりの速度の変化率のこと。
排土(はいど)	チャンバー内からシールド内に排出する土。
掘削土(くっさくど)	シールド掘進時に掘削した土。
監視(かんし)モニター	シールド操作室または中央制御室でシールド稼働状況を総合的に監視する画面のこと。
土砂ピット(どしゃ)	掘削した土砂を一時的にストックする仮の置き場
テールシール	裏込材や土砂を伴う地下水のシールド内への流入を防止するための部品
テールクリアランス	シールドの後端部におけるセグメントの外側とシールド機筒部分内側の間の施工上の余裕量
テールボイド	セグメント外面と掘削された地山との空隙のこと
裏込材(うらごめざい)	テールボイドを充填するための材料。

<土質関係>

名称	説明
地山(じやま)	自然のままの地盤。
ローム質土層(しつどそう)	砂やシルトや粘土などが含まれた混合土層。
砂層(さそう)	砂を主体とする地層。
礫層(れきそう)	礫を主体とする地層。
凝灰質粘土 (ぎょうかいしつねんど)	火山から噴出された火山灰が堆積してできた粘土。
細粒分(さいりゆうぶん)	地盤を構成する土粒子の内、小さな土粒子(0.075mm未満のシルト・粘土)のこと。
細砂分(さいさぶん)	地盤を構成する土粒子の内、粒径が0.075mm～0.25mmの土粒子のこと。
均等係数 (きんとうけいすう)	砂の粒径の均一性を示す指標。1に近いほど粒径がそろっている。
配合試験(はいごうしけん)	土砂と添加材の適正配合を確認する試験。
不透水層(ふとうすいそう)	シルトや粘土などのように水を通しにくい地層。
透水性(とうすいせい)	土の中での水の通しやすさ。
武藏野礫層 (むさしのれきそう)	礫を主体として中程度～粗い砂を含んだ締まった礫層で、水を通しやすい地層。
細粒分含有率(さいりゆうぶんがんゆうりつ)	75 μmふるいを通過分の土砂が占める割合を、質量百分率で表したもの。
通過質量百分率(つうかしつりょうひやくぶんりつ)	ふるいにより分けられた土粒子の割合を、質量百分率で表したもの。
帶水層(たいすいそう)	砂や礫などのように地下水をよく通しやすい地層。
高水圧層(こうすいあつそう)	大きな圧力を有した地下水のある地層。
ミニスランプ	土の流動性を確認する試験。
粒度分布(りゅうどぶんぷ)	どのような大きさの土粒子が、どのような割合で含まれているかを示す指標。
ベルトスケール	ベルトコンベアによって輸送された土を計量する機器。
泥漿(でいしょう)	個体粒子が液体の中に懸濁している流動体。泥状の混合物。

土の粒径区分

粒径mm	0.005	0.075	0.25	0.85	2	4.75	19	75
粘土	シルト		細砂	中砂	粗砂	細礫	中礫	粗礫
			砂			礫		
細粒分		粗粒分						

※地盤を構成する土の粒径の分布状態を粒径ごとに分類するもの

用語集

<材料関係>

名称	説明
添加材(てんかざい)	掘削土砂を泥土化(塑性流動化)するために添加する材料。
気泡材(きほうざい)	添加材の一種で、シェービングクリーム状のきめ細かい泡。
起泡溶液 (きほうようえき)	気泡材を作るための元材料。これに空気を混合して発泡させることで気泡材を作成する。
滑剤(かつざい)	摩擦抵抗を少なくするためにシールドマシンと地山との間に充填する材料。
良分解性(りょうぶんかいせい)	環境中に残留することなく容易に分解する物質のこと。
鉱物系(こうぶつけい)	性質が均一で天然に存在する物質のこと。
高分子系(こうぶんしけい)	土の水分を凝集させる物質のこと。

<調査関係>

名称	説明
ボーリング調査	地中に孔を掘り、地盤の状況を確認する調査。
微動アレイ調査	地表面から行う地盤の物理探査手法。地盤は微小な振動(人工振動・交通振動・海岸線に押し寄せる波浪振動)などによって絶えず振動をしており、この微小な振動を測定・解析することにより地盤の状況を把握する。
音響トモグラフィ	ボーリング孔に設置した発信器から周波数と振幅を制御した音波を発信し、地中を伝播してきた音波を受信器で受信し、地盤の状況を把握する。
S波	地盤を伝わる振動横波。固い地盤は、速度が速くなる。
P波	地盤を伝わる振動縦波。固い地盤は、速度が速くなる。
N値	地盤の固さの指標で、数値が高いと固い。
水準測量	高低差や標高を求める測量のこと。
GNSS	人工衛星を利用した測位システムの総称で、複数の衛星から信号を受信し、地上での現在位置を計測するシステム。
合成開口(ごうせいかいこう) レーダー	レーダーの一種で航空機や人工衛星に搭載し、電磁波を照射し反射して返ってきた信号で観測するもの。
地表面傾斜角	シールド掘進前の水準測量で得た観測点の標高を基準とし、その後の観測点の標高の変位で発生した地表面の傾斜角のこと。
3D点群(てんぐん)データ	3次元レーザースキャナーなどで物体や地形を計測したデータ。
路面下空洞調査	地中レーダー探査機を用いて、路面下の空洞発生の有無を探査・解析する調査。異常信号が確認された場合、空洞がある可能性がある部分の路面を削孔してスコープカメラにより確認する。

用語集

<その他>

名称	説明
開削(かいさく)	土地や山などを掘り起こして平らにし、構造物を構築すること。
パイプルーフ	本体構造物の掘削作業を安全に構築するためにパイプを本体構造物の外周に沿って等間隔にアーチ状または柱列状に水平に打設し、屋根や壁をつくり、地上および地下埋設物などの防護を目的とする補助工法
土被り(どかぶり)	地中に埋設された構造物の天端から地表面までの高さ。